



Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.  
Křížová 472/47  
150 00 Praha 5 - Smíchov

+420 724 151 191  
+420 257 182 425  
www.vis-praha.cz  
viskamera@vis-praha.cz

### Grafický protokol:

**Objednatel (AAM):** Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.

**Okres (AAO):** Mladá Boleslav

**Jméno pracovníka kontroly (ABH):** Tomáš Mařík

**Druh stoky (ACJ):** gravitační stoky nebo kanalizační přípojky

**Využití (ACK):** jednotná stoka nebo kanalizační přípojka

**Materiál (ACD):** Kamenina

**Výška profilu (ACB):** 300

**Šířka profilu (ACC):**

**Uzel 1 (AAD):** 3983

**Uzel 2 (AAF):** 3985

**Hloubka podélného uzlu (ACH):** 0.00

**Hloubka koncového uzlu (ACI):** 0.00

**čas prohlídky (ABG):** 11:44

**Označení zakázky (ABJ):**

**Srážky (ADA):** beze srážek

**Teplota (ADB):** teplota nad bodem mrazu

**Všeobecné poznámky (ADE):**

**Poloha umístění (AAJ):** Národní republiky vnitroblok

**Obec (AAN):** Mladá Boleslav

**Datum prohlídky (ABF):** 2016-10-21

**Označení úseku (AAA):** 3983\_3985

**Účel prohlídky (ABP):** investiční plánování

**Metoda prohlídky (ABE):** prohlídka televizním inspekčním systémem

**Směr prohlídky (AAK):** proti směru toku

**Tvar profilu (ACA):** kruhový

**Délka trouby (ACG):**

**Označení podélného uzlu (AAB):** 3985

**úroveň (ACM):** nevyšší než po prohlídce

**Majetkové poměry (AAQ):**

**Vnitřní obložení nebo výstelka (ACE):**

**Vztažený uzel v podélném směru (ABC):**

**Norma (ABA):** EN13508-2

**Označení videa: (ABO):** 3983\_3985-G.mpg

**Údaje k poloze umístění (AAL):** v pozemní komunikaci


Graf	Vzdál.	Kód	Char.	Kvantifikace	Poloha	Foto	Videotime	Popis	Klas.
			1 2	1 2	1 2				
	0.00m	BCD A		3983			00:00:08	Podélný uzel vstupní šachta	1
	9.62m	BCA AA			11	F.1	00:02:28	přípojka Odbočka – trouba s tvarovkou otevřená	1
	11.91m	BBA A	2		11	F.2	00:03:02	kořen hlavní klové	2
	17.02m	BAC B			12 11	F.3	00:04:24	rozlomení/destrukce chybějící části chybějící stěna	5
	17.74m	BBA A	2		09	F.4	00:05:10	kořen hlavní klové	2
	27.91m	BCE A		3985			00:07:55	koncový uzel vstupní šachta	1



Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.  
Křížová 472/47  
150 00 Praha 5 - Smíchov


+420 724 151 191  
+420 257 182 425  
www.vis-praha.cz  
viskamera@vis-praha.cz

Grafické znázornění spádu potrubí

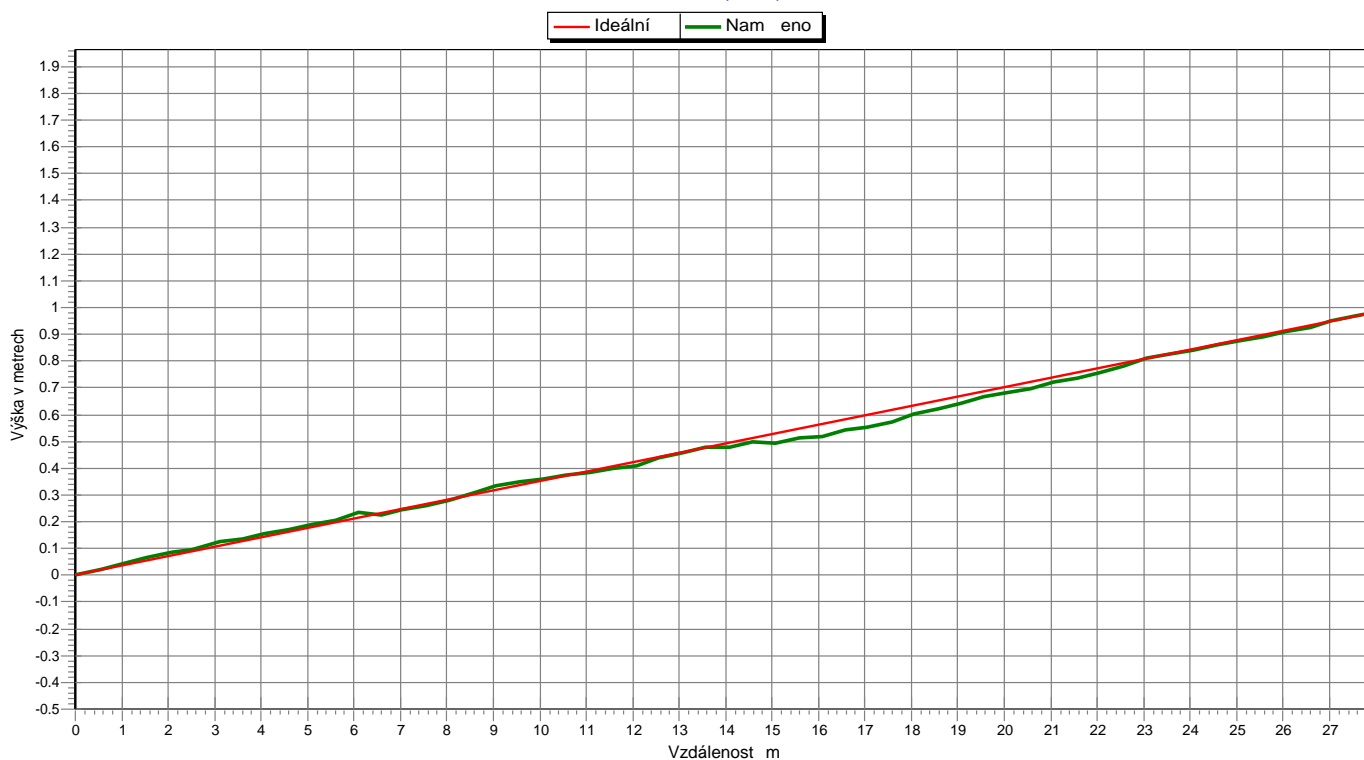

Od šachty: 3983 >> Do šachty: 3985	Směr prohlídky: proti směru toku		
místo: Mladá Boleslav	ulice: Národní Republiky vnitroblok	úsek: 3983\_3985	datum prohlídky: 2016-10-21
Celkové povýšení 98.18cm	Střední spád 3.52%		

Grafické znázornění spádu potrubí

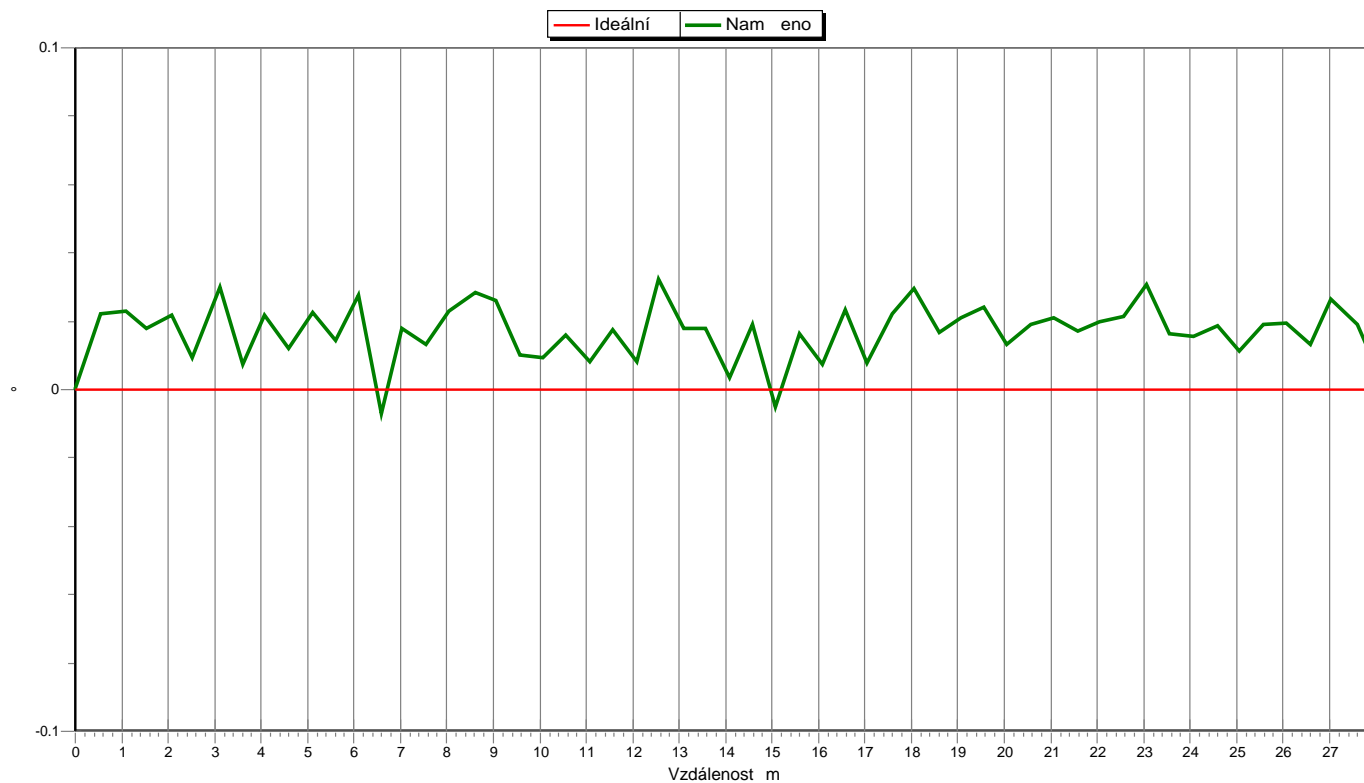

| Od šachty: 3983 >> Do šachty: 3985 | Směr prohlídky: proti směru toku |  
| místo: Mladá Boleslav | ulice: Národní Republiky vnitroblok | úsek: 3983\_3985 | datum prohlídky: 2016-10-21 |